

	<b>SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>FICHE ACTION REGARD DE VISITE</b>	<b>2</b>
		<b>PRIORITE</b>	<b>P1</b>

Commune	<b>CORNEILLA-LA-RIVIERE</b>	Maître d'ouvrage	CORNEILLA-LA-RIVIERE
Opération	<b>Réhabilitation du regard de visite</b>	Cause de l'opération	<b>Elimination d'eaux claires parasites</b>

### 1. LOCALISATION DU PROJET



Adresse	Chemin de la Figarole	Coord. X (L93)	6177983.159 m
Numéro	Regard de visite N°55	Coord. Y (L93)	678003.166 m

### 2. IDENTIFICATION DU REGARD DE VISITE

Photographie extérieure



Photographie intérieure



### 3. CARACTERISTIQUES DU REGARD DE VISITE

Forme tampon	Circulaire
Forme cheminée	Circulaire
Dimension cheminée	Ø800
Matériau cheminée	Matériau à base de béton
Profondeur	276

### 4. ANOMALIES CONSTATEES

Structure	Racines / Défaut d'étanchéité
Ecoulement	Dépôts / Stagnation
Volume	Infiltration d'ECPP
Etat général	Mauvais
Cause non conforme	ECP

### 5. PROPOSITION DE TRAVAUX

Nature des travaux	<b>Réfection de l'étanchéité de la cheminée et du branchement particulier</b>	<b>Estimation du coût</b> <b>463 €HT/m³/j</b>
Gains attendus	Elimination de 4.32 m³/j	
Inconvénients	Surprofondeur (>1,5 m)	<b>2000 €HT/u</b>
Remarque		