


	SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	FICHE ACTION REGARD DE VISITE	7
		PRIORITE	P1

Commune	CORNEILLA-LA-RIVIERE	Maître d'ouvrage	CORNEILLA-LA-RIVIERE
Opération	Réhabilitation du regard de visite	Cause de l'opération	Elimination d'eaux claires parasites

1. LOCALISATION DU PROJET

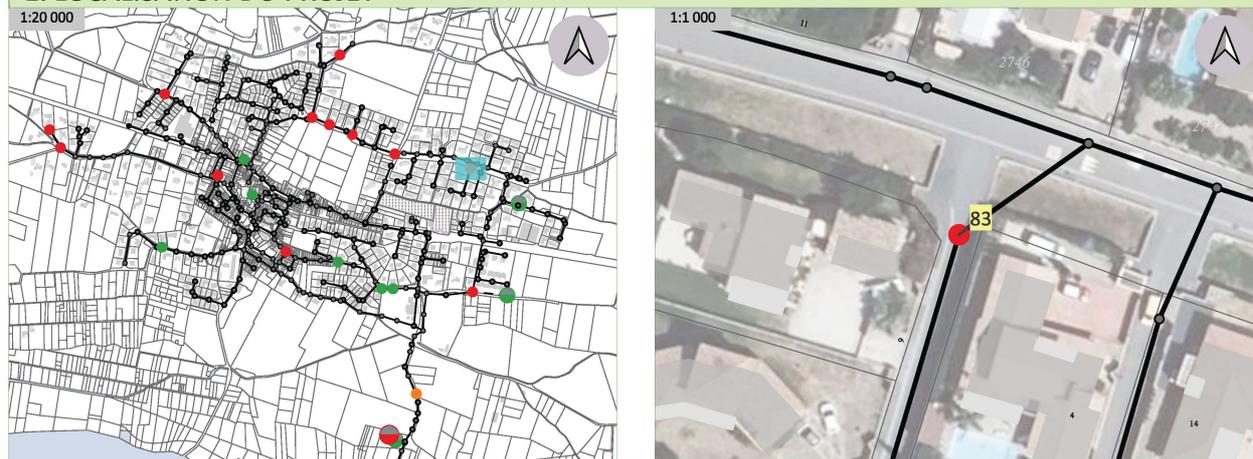

Adresse	Rue des Aspres 2	Coord. X (L93)	6177681.898 m
Numéro	Regard de visite N°83	Coord. Y (L93)	678346.573 m

2. IDENTIFICATION DU REGARD DE VISITE



3. CARACTERISTIQUES DU REGARD DE VISITE

Forme tampon	Circulaire	Structure	Défaut d'étanchéité
Forme cheminée	Circulaire	Écoulement	Absence de cunette / Dépôts / Stagnation
Dimension cheminée	Ø800	Volume	Infiltration d'ECPP
Matériau cheminée	Matériau à base de béton	État général	Mauvais
Profondeur	157	Cause non conforme	ECP

4. ANOMALIES CONSTATEES

5. PROPOSITION DE TRAVAUX

Nature des travaux	Réfection de l'étanchéité de la cheminée	Estimation du coût
Gains attendus	Elimination de 4.32 m ³ /j	92.6 €HT/m³/j
Inconvénients	Surprofondeur (>1,5 m)	
Remarque		400 €HT/u