


| | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|----|
|  | SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT | FICHE ACTION REGARD DE VISITE | 8 |
| | | PRIORITE | P1 |

| | | | |
|-----------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Commune | CORNEILLA-LA-RIVIERE | Maître d'ouvrage | CORNEILLA-LA-RIVIERE |
| Opération | Réhabilitation du regard de visite | Cause de l'opération | Elimination d'eaux claires parasites |

1. LOCALISATION DU PROJET

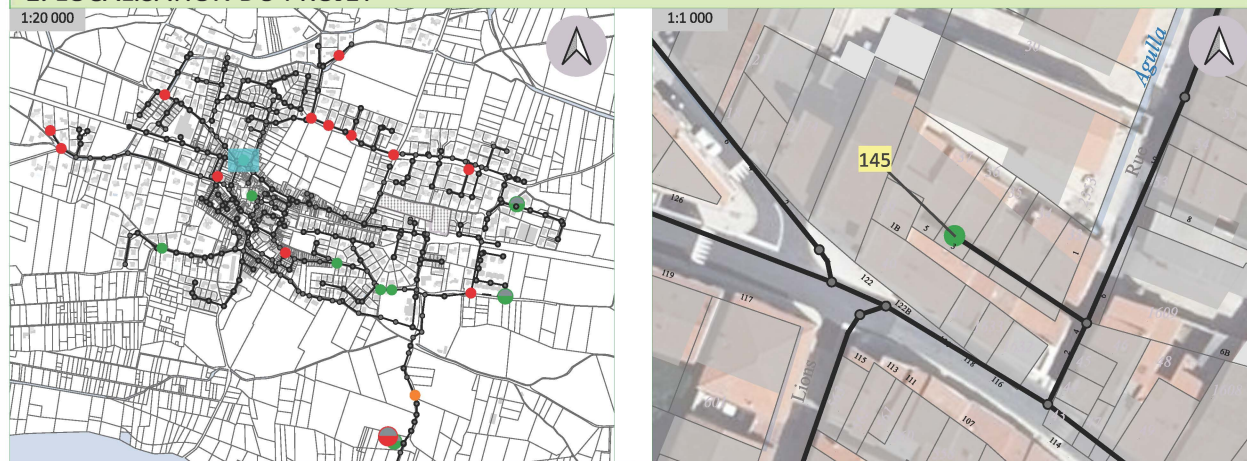

| | | | |
|---------|------------------------|----------------|---------------|
| Adresse | Rue du Vent 1 | Coord. X (L93) | 6177706.658 m |
| Numéro | Regard de visite N°145 | Coord. Y (L93) | 677750.759 m |

2. IDENTIFICATION DU REGARD DE VISITE

| | |
|--|---|
| Photographie extérieure  | Photographie intérieure  |
|--|---|

3. CARACTERISTIQUES DU REGARD DE VISITE

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Forme tampon | Circulaire |
| Forme cheminée | Circulaire |
| Dimension cheminée | Ø800 |
| Matériau cheminée | Matériau à base de béton |
| Profondeur | 76 |

4. ANOMALIES CONSTATEES

| | |
|--------------------|---|
| Structure | Cassures / Défaut d'étanchéité / Abrasion |
| Écoulement | |
| Volume | Apport d'ECPP |
| État général | Mauvais |
| Cause non conforme | ECP |

5. PROPOSITION DE TRAVAUX

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Nature des travaux | Réfection du branchement particulier | Estimation du coût |
| Gains attendus | Élimination de 0.86 m ³ /j | 1744.2 €HT/m ³ /j |
| Inconvénients | | |
| Remarque | | 1500 €HT/u |