

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

FICHE ACTION REGARD DE VISITE

10

PRIORITE

P1

Commune Opération **CORNEILLA-LA-RIVIERE**


Réhabilitation du regard de visite

Maître d'ouvrage Cause de l'opération

CORNEILLA-LA-RIVIERE

Elimination d'eaux claires parasites

1. LOCALISATION DU PROJET

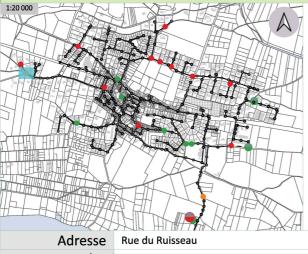



Numéro

Regard de visite N°151

Coord. X (L93)

6177737.558 m

Coord. Y (L93) 677268.303 m

2. IDENTIFICATION DU REGARD DE VISITE

Photographie extérieure





1/1

3. CARACTERISTIQUES DU REGARD DE VISITE		4. ANOMALIES CONSTATEES	
Forme tampon	Circulaire	Structure	Défaut d'étanchéité
Forme cheminée	Circulaire	Ecoulement	
Dimension cheminée	Ø800	Volume	Infiltration d'ECPP
Matériau cheminée	Matériau à base de béton	Etat général	Mauvais
Profondeur	189	Cause non conforme	FCP

5. PROPOSITION DE TRAVAUX			
Nature des travaux	Projection de résine ou de béton spécifique	Estimation du coût	
Gains attendus	Elimination de 0.86 m³/j	1046.5 €HT/m³/j	
Inconvénients	Surprofondeur (>1,5 m)	1046.5 € 171117]	
Remarque		900 €HT/u	