


	SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	FICHE ACTION REGARD DE VISITE	11
		PRIORITE	P1

Commune	CORNEILLA-LA-RIVIERE	Maître d'ouvrage	CORNEILLA-LA-RIVIERE
Opération	Réhabilitation du regard de visite	Cause de l'opération	Elimination d'eaux claires parasites

1. LOCALISATION DU PROJET

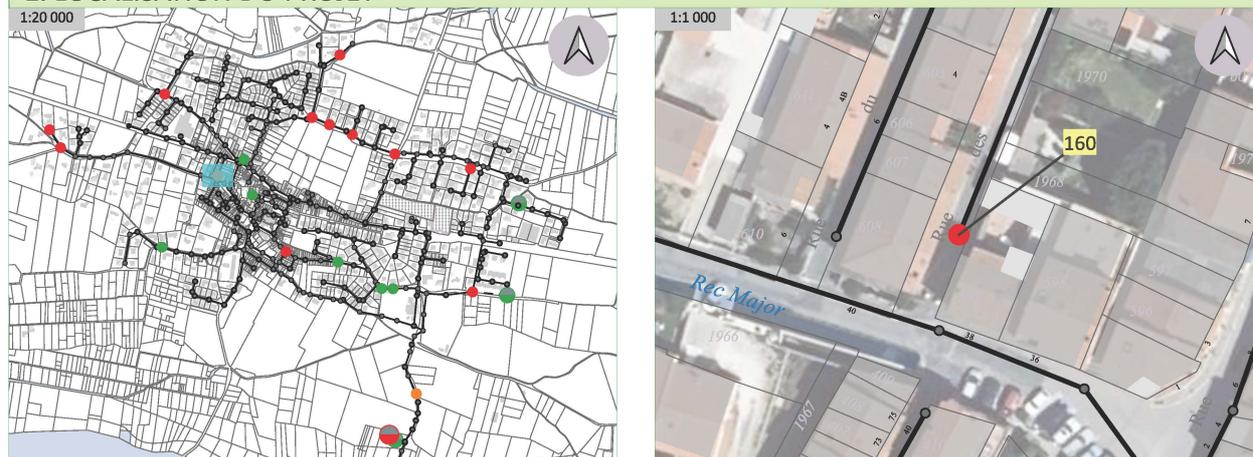

Adresse	Rue des Rosiers	Coord. X (L93)	6177663.698 m
Numéro	Regard de visite N°160	Coord. Y (L93)	677681.962 m

2. IDENTIFICATION DU REGARD DE VISITE

Photographie extérieure



Photographie intérieure



3. CARACTERISTIQUES DU REGARD DE VISITE

Forme tampon	Circulaire
Forme cheminée	Circulaire
Dimension cheminée	Ø800
Matériau cheminée	Matériau à base de béton
Profondeur	121

4. ANOMALIES CONSTATEES

Structure	Cassures / Decalage / Defaut d'étanchéité
Écoulement	Traces de mise en charge (importante)
Volume	Infiltration d'ECPP
État général	Mauvais
Cause non conforme	ECP

5. PROPOSITION DE TRAVAUX

Nature des travaux	Réfection de l'étanchéité de la cheminée	Estimation du coût
Gains attendus	Elimination de 8.64 m ³ /j	46.3 €HT/m ³ /j
Inconvénients		
Remarque		400 €HT/u