


	<b>SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>FICHE ACTION REGARD DE VISITE</b>	<b>15</b>
		<b>PRIORITE</b>	<b>P1</b>

Commune	<b>CORNEILLA-LA-RIVIERE</b>	Maître d'ouvrage	CORNEILLA-LA-RIVIERE
Opération	<b>Réhabilitation du regard de visite</b>	Cause de l'opération	<b>Elimination d'eaux claires parasites</b>

### 1. LOCALISATION DU PROJET

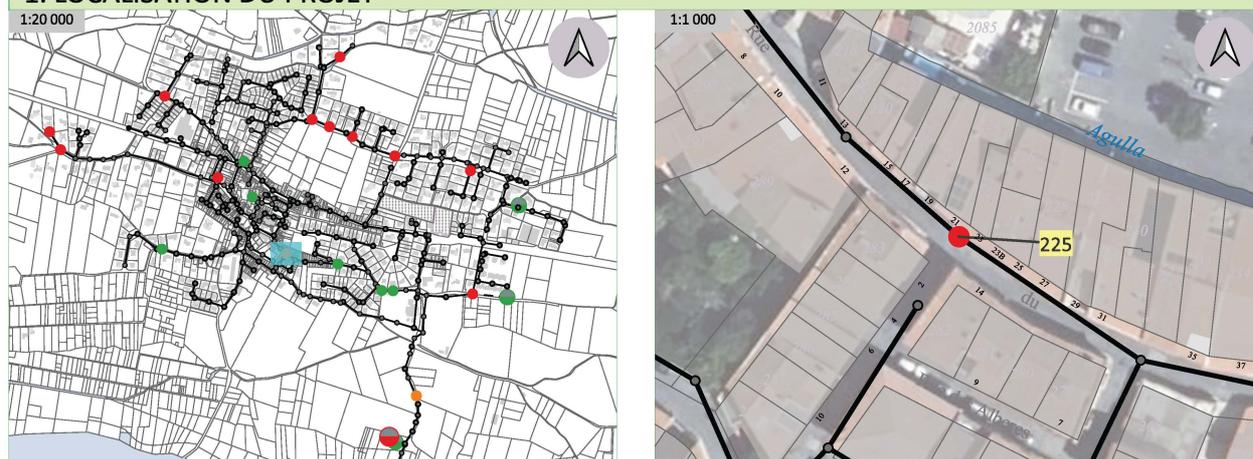

Adresse	Rue du Moulin à Huile	Coord. X (L93)	6177462.337 m
Numéro	Regard de visite N°225	Coord. Y (L93)	677861.544 m

### 2. IDENTIFICATION DU REGARD DE VISITE



### 3. CARACTERISTIQUES DU REGARD DE VISITE

Forme tampon	Circulaire
Forme cheminée	Circulaire
Dimension cheminée	Ø800
Matériau cheminée	Matériau à base de béton
Profondeur	125

### 4. ANOMALIES CONSTATEES

Structure	Défaut d'étanchéité / Abrasion
Ecoulement	
Volume	Infiltration d'ECPP
Etat général	Mauvais
Cause non conforme	ECP

### 5. PROPOSITION DE TRAVAUX

Nature des travaux	<b>Réfection de l'étanchéité du fond de regard</b>	Estimation du coût
Gains attendus	Elimination de 4.32 m <sup>3</sup> /j	115.7 €HT/m <sup>3</sup> /j
Inconvénients		
Remarque		<b>500 €HT/u</b>