

	SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	FICHE ACTION REGARD DE VISITE	16
		PRIORITE	P1

Commune	CORNEILLA-LA-RIVIERE	Maître d'ouvrage	CORNEILLA-LA-RIVIERE
Opération	Réhabilitation du regard de visite	Cause de l'opération	Elimination d'eaux claires parasites

1. LOCALISATION DU PROJET



Adresse	Chemin du Padraga	Coord. X (L93)	6177355.802 m
Numéro	Regard de visite N°242	Coord. Y (L93)	678352.198 m

2. IDENTIFICATION DU REGARD DE VISITE



3. CARACTERISTIQUES DU REGARD DE VISITE

Forme tampon	Circulaire
Forme cheminée	Circulaire
Dimension cheminée	Ø800
Matériau cheminée	Matériau à base de béton
Profondeur	85

4. ANOMALIES CONSTATEES

Structure	Défaut d'étanchéité / Abrasion
Ecoulement	
Volume	Infiltration d'ECPP
Etat général	Mauvais
Cause non conforme	ECP

5. PROPOSITION DE TRAVAUX

Nature des travaux	Réfection de l'étanchéité de la couronne	Estimation du coût
Gains attendus	Elimination de 0.86 m³/j	465.1 €HT/m³/j
Inconvénients		
Remarque		400 €HT/u