


	SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	FICHE ACTION REGARD DE VISITE	18
		PRIORITE	P1

Commune	CORNEILLA-LA-RIVIERE	Maître d'ouvrage	CORNEILLA-LA-RIVIERE
Opération	Réhabilitation du regard de visite	Cause de l'opération	Elimination d'eaux claires parasites

1. LOCALISATION DU PROJET

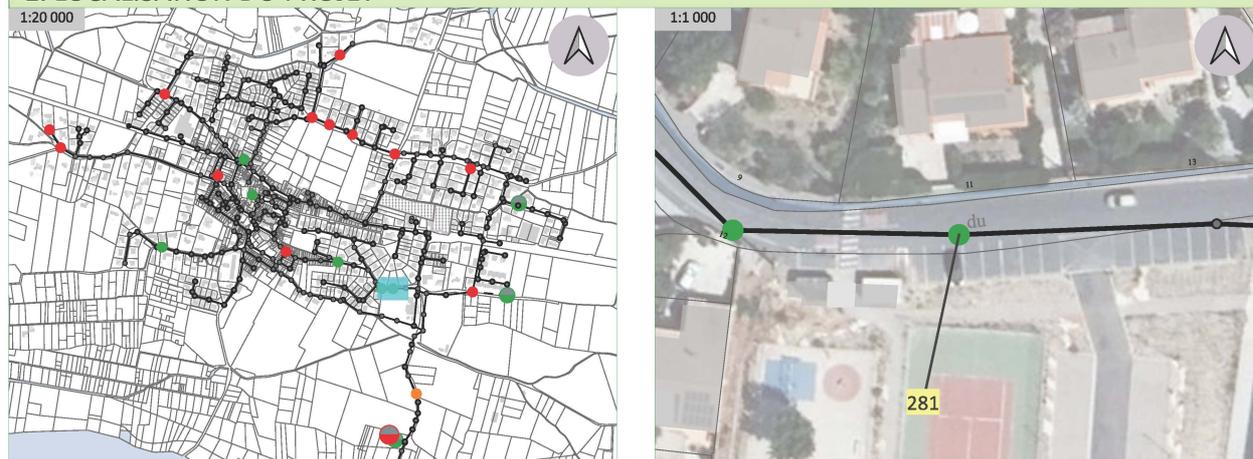

Adresse	Rue du Stade 2	Coord. X (L93)	6177364.126 m
Numéro	Regard de visite N°281	Coord. Y (L93)	678142.811 m

2. IDENTIFICATION DU REGARD DE VISITE

Photographie extérieure



Photographie intérieure



3. CARACTERISTIQUES DU REGARD DE VISITE

Forme tampon	Circulaire
Forme cheminée	Circulaire
Dimension cheminée	Ø800
Matériau cheminée	Matériau à base de béton
Profondeur	209

4. ANOMALIES CONSTATEES

Structure	Abrasion / Raccordement Défectueux
Ecoulement	
Volume	Apport d'ECPP
Etat général	Mauvais
Cause non conforme	ECP

5. PROPOSITION DE TRAVAUX

Nature des travaux	Réfection du branchement particulier	Estimation du coût
Gains attendus	Elimination de 0.86 m ³ /j	1744.2 €HT/m ³ /j
Inconvénients	Surprofondeur (>1,5 m)	
Remarque		1500 €HT/u